

シーリングライト受光部の不具合改善

こんな時

リモコンの利きが悪く不安定。赤外線が出ている。

リモコン交換したが利きが改善しない。

原因

- ・本体受光部のコネクタの接触不良が発生しています。
- ・特に旧商品はコネクタのフックが極めて弱く抜けかけも発生しています。

接触改善方法

コネクタを3回抜き差しを行い最後にしっかり差し込みます。

金属の端子が磨かれ接触が改善されます。



コネクタは6本線のコネクタです。(2本線では有りません。)

①抜き







差し

②抜き

差し

③抜き

差し

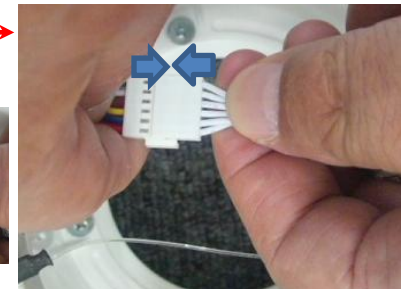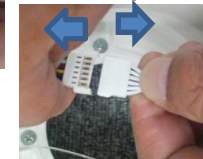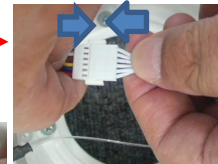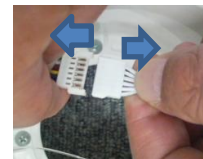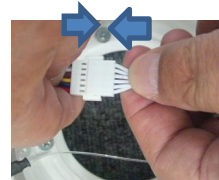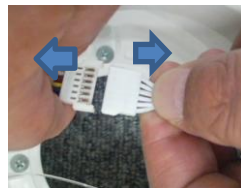

最後にコネクタ間に(下図の様な)隙間なく

